

岭东区应急管理局2024年一季度执法检查计划完成情况

检查日期	企业名称	发现隐患(项)	检查情况	整改情况	检查人员
2024.1.11	集贤县凯盛吊车租赁有限公司	1	未在存储柴油的仓库周围或储罐周围设置明显的安全警示标志。	已整改完成	李尚徽 刘忠悦
2024.1.15	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山销售分公司岭东加油站	2	1.安全风险四色分布图中摩托车加注点已取消，未及时更新。 2.罐区汽油呼吸阀干燥剂失效。	已整改完成	李尚徽 刘忠悦
2024.1.16	兴隆县遵兴共赢服务队	1	正在从事电焊作业的特种作业人员刁树武，特种作业资格证未在有效期内，从事特种作业。	已整改完成	刘忠悦 李尚徽 高健 左军
2024.1.19	黑龙江建龙钒业有限公司	4	1.2023年部分应急演练评估中演练类型勾选不正确； 2.浸出3#过滤机头辊防护网脱落； 3.熔片2#熔化炉东侧电源箱进线口未进行封堵； 4.硫酸罐区出口管道法兰防护脱落。	已整改完成	李尚徽 刘忠悦
2024.1.22	双鸭山市建龙矿业有限公司	3	1.北区南风井主要通风机备用的电机无铭牌； 2.北区主副井、北区措施井主副井提升系统闸瓦间隙保护未接入安全回路（重大隐患）； 3.南区、北区塌陷坑未按照设计规定进行回填（企业实际对塌陷坑采用钢渣回填，未按照设计采用废石进行回填）（重大隐患）。	已整改完成	杨佳义 左军 高健
2024.2.1	黑龙江建龙化工有限公司	2	1.2024年1月31日，0:03分至1:21共计45次报警未如实记录在报警检测及记录台账上； 2.企业冬季“四防”方案中，缺少受限空间防中毒内容。		李尚徽 刘忠悦
2024.2.1	双鸭山市中双石墨有限公司	0	巡查该公司，未生产。		杨佳义 左军
2024.2.4	双鸭山市建龙矿业有限公司	5	1.排水井周围缺少安全警示标志及安全护栏等防护措施；未配备安全带、灭火器等设施；排水井处供电线路未采用专用的固定装置； 2.尾矿库安全生产责任制人员职责、岗位职责等内容针对性不强； 3.尾矿库库区周边局部安全标志使用不规范； 4.未形成逐月尾矿库重大隐患排查治理工作报告； 5.尾矿库专项安全检查表未完全按照《尾矿库安全规程》的要求编制。	已整改完成	刘玉金 杨佳义
2024.2.6	双鸭山市合鑫采石有限公司	0	巡查该公司，未生产。		杨佳义 左军
2024.2.6	双鸭山市盛鑫采石有限公司	0	巡查该公司，未生产。		杨佳义 左军
2024.2.19	黑龙江省双鸭山林业局有限公司物资经营分公司	1	加油站油罐液位仪、管道泄漏报警器处于关闭状态。		刘忠悦 李尚徽

2024. 2. 22	双鸭山市新时代水泥有限责任公司	0	巡查该企业，未生产。		杨佳义 左 军
2024. 2. 24	双鸭山市建龙矿业有限公司	4	1. 未按规定于月末提取企业安全生产费用； 2. 提取、使用的安全生产费用未专项核算； 3. 挤占、挪用安全生产费用； 4. 安全投入无自主权限。		杨佳义 左 军 高 健
2024. 2. 28	双鸭山市建龙矿业有限公司	12	1. 南区凿岩、铲运、局部通风设备与设计不符，未出具变更设计；设计单位出具的《北区二期采矿工程变更说明》中仅列出了变更内容，未说明变更原因，未分析安全影响和提出相关安全措施。 2. 南区-100m中段临时维修点内，手拉葫芦吊挂在钢支架支护结构上。 3. 矿山总供电配电系统图纸，部分中段变配电所位置不明确；北区无-130m中段水文地质平面图，北区-80m中段水文地质平面图未体现矿体、含水层及隔水层、断裂构造、采空区、废弃井巷等，未标明涌水量观测站（点）位置及水量，北区纵投影图未标注马蹄河位置；南区开拓系统纵投影图缺少F11、F15等重要地质构造信息；南区井上下对照图未圈出地表塌陷范围；北区各中段平面图未标注保安矿柱范围。 4. 北区-80m中段维修硐室外压风自救呼吸面罩老化，无法使用。 5. 北区-80m中段18号穿脉、南区-50m中段661穿脉局扇通风采用压入式通风，风筒口与工作面的距离超过10m；南区-50m中段右翼回风巷调节风门损坏。 6. 北区-80m中段运输巷部分水沟未铺设盖板，与安全设施设计不符。 7. 北区总配电室第二出口缺挡鼠板，直流屏室缺少应急照明灯、南区监控室缺少应急照明灯；北区监控大屏后方空间内堆置杂物；南区-100m中段中央泵房和变电所应急照明灯安装位置和数量不合理。 8. 南区部分地表沉降监测点设置在设计地表移动范围50m以外。 9. 进行检查北区-80m中段维修硐室入口处牵引机车架线未安装分区开关；北区-80m中段、南区-50m中段违规使用电器。 10. 尾矿库应急预案中应急物资和应急救援设备配备情况一览表中缺少应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及联系方式等内容；水位观测标尺被浮筒遮挡；左坝肩约+262m标高处截洪沟被碎石堆堵塞；排水井出口视频监控未覆盖出口；2023年度监测报告未对异常情况进行分析。矿山配备的兼职救护队员不符合规定。 11. 南区-50m中段采场附近巷道支护片帮后临时使用水泥抹面修补。 12. 南区-50m中段和北区-80m中段废弃溜井振动放矿机口未有效封闭，个别存在漏渣，周围缺少警示红灯、安全警示标志；南区-100m中段马头门无候罐区标志。	已整改完成	胡银龙 刘玉金
2024. 3. 1	双鸭山新时代水泥有限责任公司	3	1. 羊鼻子山矿南区受料口缺少防护栅栏和安全警示标志； 2. 羊鼻子山矿现状图纸缺少南区爆破警戒范围内自有设施； 3. 羊鼻子山矿南区卸矿平台受料口安全限位车挡高度不符合规程。	已整改完成	杨佳义 刘玉金

2024. 3. 1	双鸭山市中双石墨有限公司	5	<p>1. 采场275平台、290平台、305平台边坡表面浮石未及时清除；采场335平台到350平台主要运输道路弯道处未设置警示标志，350平台坡度较大路段远离山体一侧未设置醒目的警示标志；采场320平台排水沟部分区域存在碎石堆积；采场305平台边坡有小面积片帮现象，未采取有效安全措施；采场260平台爆破警戒范围内存在大量木材和一处停产期间值守的临时值班室；</p> <p>2. 中国建筑材料工业地质勘查中心黑龙江总队”出具的2023年度边坡现状稳定性分析报告部分分析内容不满足《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）要求。</p> <p>3. 岗位责任制不健全，所有车间负责人共用一个安全责任制，缺少地质、机电专业技术人员、值机员等岗位责任制未按照《矿山重大隐患调查处理办法（试行）》要求，对重大事故隐患进行调查处理；企业风险分级管控台账数据库风险点未及时更新；</p> <p>4. 2023年度尾矿库调洪演算报告提出的安全运行控制参数不完善，未按照汛前、汛中及汛后提出尾矿库的正常生产水位、调洪高度、安全超高、防洪高度、沉积滩坡度、正常生产水位的干滩长度、最小干滩长度等安全运行控制参数；尾矿库坝体安全检查缺少坝的轮廓尺寸内容；堆积坝外坡坡比检查记录未记录每次具体测量数值；在线监测系统预警设置不符合要求，存在坝体表面位移监测数据异常系统未报警的情况；</p> <p>5. 运矿机动车未按设计要求配备灭火器，存放运矿车的库房2具灭火器破损失效。</p>	已整改完成	杨佳义 刘玉金
2024. 3. 3	双鸭山市建龙矿业有限公司	10	<p>1. 北区-80m中段2处巷道分叉口未设置避灾路线指示牌；</p> <p>2. 未按设计施工作业，南区采用走向布置分段崩落法采矿，设计一个块段5条进路，实际3条；</p> <p>3. 井下电机车运输未按规定设立有轨运输信号系统；</p> <p>4. 南区-50m中段电机车架线部分吊挂点用铁线捆绑固定，南区-50m中段5号穿里多处采用吊挂安装架线，且个别横拉线和瓷瓶损坏；</p> <p>5. 未建立井下劳动定员管理制度，未实施井下劳动定员管理；</p> <p>6. 井下中央水泵房电话不具备直通调度室功能；</p> <p>7. 未按规定落实领导带班入井制度；</p> <p>8. 井下运输大巷未严格按照设计敷设轨道，轨道型号不一致；</p> <p>9. 建议：1. 矿机电部门未将矿井提升容器纳入每月一次的检查表重点内容。</p> <p>10. 未在紧急撤人制度中明确调度员、安检员现场紧急撤人权限；</p>	已整改完成	杨佳义 刘玉金
2024. 3. 4	双鸭山市岭东区恒益石材加工厂	1	正在从事电气焊作业的特种作业人员郭艳来，未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。	已整改完成	李凯峰 刘玉金
2024. 3. 20	黑龙江超泰立禾化工产品有限公司	0	巡查该公司，未经营。		刘忠悦 李尚徽